

Схема подключения BMS DALY

Схема подключения BMS с общим портом (Common port)

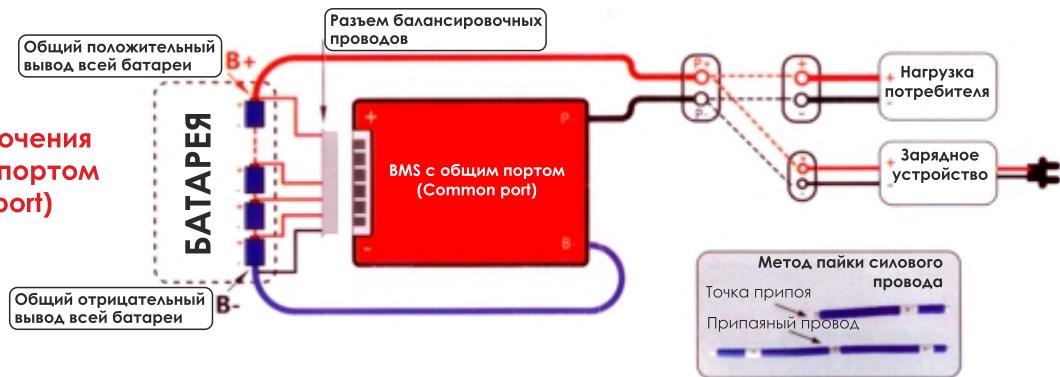


Схема подключения BMS с разделенными портами (Common port)



1. Порядок подключения платы BMS Daly к сборному аккумулятору из литиевых элементов (далее - батарея):

Обратите внимание: разъемы балансировочных проводов у разных производителей – не идентичные, используйте те, которые входят в комплект. Цвета силовых выводов у разных производителей – могут отличаться, ориентируйтесь на маркировку на корпусе BMS (B- и P-). Убедитесь, что выбранная плата BMS подходит к батарее по типу использованной химии элементов (литий-ион – Li-Ion, литий-железо-фосфат – LiFePo4/LFP, литий-титанат – LiTO/LTO). Все манипуляции с батареей проводите соблюдая все правила техники безопасности обращения с источником постоянного напряжения.

1.1 Внимание! В момент подключения балансировочных проводов к батарее, разъем НЕ ДОЛЖЕН быть вставлен в саму плату BMS;

1.2 Порядок нумерации элементов в батарее идет от общего отрицательного вывода батареи;

1.3 Первым балансировочным проводом подключают черный тонкий провод от отрицательному (-) выводу первого элемента (технически это также и общий отрицательный вывод всей батареи B-). Следующий за черным – первый красный тонкий провод подключают к положительному (+) выводу этого же первого элемента, следующий второй красный тонкий провод подключают к положительному (+) выводу второго элемента, и так далее до последнего красного тонкого провода, который подключается к положительному (+) выводу последнего элемента (технически это также и общий положительный вывод всей батареи B+);

1.4 НЕ вставляя разъем в плату BMS, проверяем целостность подключения балансировочных проводов к батарее. Для этого, воспользовавшись мультиметром (вольтметром), измеряем напряжение ВСЕХ элементов батареи со стороны разъема балансировочных проводов, начиная с черного и соседнего к нему красного и далее все пары до последней. В случае Li-Ion, напряжение между соседними элементами в разъеме должно быть в пределах 3,0–4,2В, для LiFePo4 – 2,5–3,6В, LiTO – 1,8–2,8В. Таким образом, убеждаемся в отсутствии обрывов проводов и наличии на всех проводах разъема – корректных напряжений;

1.5 Затем, НЕ вставляя разъем в плату BMS, проверяем правильность порядка подключения балансировочных проводов к батарее. Для этого, измеряем напряжение ВСЕХ элементов батареи со стороны разъема балансировочных проводов, относительно первого черного, начиная от первого красного и далее последовательно все красные до последнего. В процессе замера напряжение должно дискретно увеличиваться на значение напряжения каждого последующего элемента в батарее, до максимального напряжения равного напряжению всей батареи.

1.6 Внимание! НЕ переходите к дальнейшим действиям, до момента успешного исполнения указаний из пунктов 1.4 и 1.5. Иначе плата BMS будет приведена в негодность (со снятием гарантийных обязательств);

1.7 Подключите синий силовой провод платы BMS (маркирован на плате B-) к общему отрицательному выводу батареи. Общая длина этого силового провода между батареей и BMS не должна превышать 400мм;

1.8 Вставьте разъем балансировочных проводов в плату BMS.

2. Порядок проверки работоспособности BMS перед подключением нагрузки:

2.1 Воспользовавшись мультиметром (вольтметром), измеряем напряжение непосредственно батареи, между общим отрицательным выводом (B-) и общим положительным выводом (B+);

2.2 Затем измеряем напряжение батареи через подключенную плату BMS. Отрицательным выводом, в данном случае, является черный силовой провод из платы BMS (маркирован на плате P-), положительным – общий положительный вывод батареи (B+);

2.3 Если показания напряжений из пунктов 2.1 и 2.2 – РАВНЫ, то BMS подключена и функционирует правильно и батарея готова к эксплуатации;

2.4 Внимание! Если показания разнятся, то BMS не функциональна, и возможно уже повреждена некорректным подключением к батарею. НЕ пытайтесь использовать её (подключать нагрузку), это может вывести из строя батарею. Попробуйте заново начать подключение с пункта 1.

3. Порядок подключения нагрузки:

3.1 Общий положительный вывод батареи (B+) используется и для заряда, и для разряда батареи. То есть к выводу B+ подключается и положительный (+) контакт потребителя, и положительный (+) контакт зарядного устройства;

3.2 В случае использования BMS платы с общим портом (маркирована на плате Common port), черный силовой провод из платы BMS (маркирован на плате P-) используется и для заряда, и для разряда батареи. То есть к выводу P- подключается и отрицательный (-) контакт потребителя, и отрицательный (-) контакт зарядного устройства;

3.3 В случае использования BMS платы с разделенными портами (маркирована на плате Separate port), черный силовой провод из платы BMS (маркирован на плате P-) используется отдельно для разряда батареи, к нему подключается отрицательный (-) контакт потребителя. Желтый силовой провод из платы BMS (маркирован на плате C-) используется отдельно для заряда батареи, к нему подключается отрицательный (-) контакт зарядного устройства.

4. Рекомендации по эксплуатации батареи, оснащенной платой BMS Daly:

4.1 Не допускайте короткого замыкания силовых клемм батареи (BMS), это может привести к возникновению пожара, а также безвозвратно выводит из строя плату BMS, и батарею;

4.2 Батарея с полностью опустошенной ёмкостью должна быть подзаряжена в кратчайший срок;

4.3 Если батарея предполагается к длительному хранению – доведите её напряжение до среднего значения между минимальным и максимальным напряжениями, отсоедините силовые клеммы от потребителей и по возможности поместите в сухое прохладное место;

4.4 Чем меньше ток нагрузки, тем более полно используется доступная ёмкость батареи;

4.5 Для увеличения срока эксплуатации (количества рабочих циклов), используйте 90% или меньше доступной ёмкости.